

# INFORME MENSUAL DE RUIDO

Aeropuerto de Bilbao

ENERO 2022

Código ref. EVS\_9617\_BIO\_02A\_01\_2022\_Vs1

Expediente: DPM 96/17



## Índice

|    |                                                                   |    |
|----|-------------------------------------------------------------------|----|
| 1. | Introducción.....                                                 | 3  |
| 2. | Informe ejecutivo.....                                            | 4  |
| 3. | Resumen de configuración y usos de pista .....                    | 5  |
| 4. | Análisis de las emisiones acústicas.....                          | 7  |
| 5. | Análisis de dispersión vertical y horizontal de trayectorias..... | 20 |
|    | Anejo A .....                                                     | 27 |

## 1. Introducción

El presente documento tiene por objeto el análisis mensual de:

- Configuraciones y usos de pistas.
- Mediciones acústicas de los últimos 13 meses, con la discriminación del ruido atribuible a las operaciones aeronáuticas en las zonas urbanas próximas al Aeropuerto, obtenidas a partir del “Sistema de Monitorado de Ruido y Sendas de Vuelo del Aeropuerto de Bilbao (SIRBIO).
- Dispersión vertical y horizontal de trayectorias en los municipios del entorno aeroportuario, obtenido a partir del “Sistema de Monitorado de Ruido y Sendas de Vuelo del Aeropuerto de Bilbao” (SIRBIO).

En el Anejo A se recogen las abreviaturas y definiciones empleadas en este informe.


## 2. Informe ejecutivo

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operatividad         | <p>Durante el pasado mes de enero han operado el 70,2% de las aeronaves en configuración Oeste frente a un 29,8% en la configuración Este.</p> <p>El número de operaciones sigue siendo menor al habitual debido a la situación provocada por la COVID-19.</p>                                                                                                                                                                                                            |
| Mediciones acústicas | <p>Durante el mes de enero se han realizado las verificaciones periódicas de los TMR 1 y 2 también se retiraron los 3 y 5 para ser verificados. Debido al periodo de inactividad de los terminales 1 y 2 por su verificación periódica, la disponibilidad así como el número de sucesos correlacionados, se han visto reducidos.</p> <p>El descenso de operaciones durante el mes de enero ha provocado una bajada general en los niveles <math>L_{Aeq}</math> Avión.</p> |
| Incidencias          | <p>Durante el mes de enero no se destacan incidencias en SIRBIO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 3. Resumen de configuración y usos de pista

Dado que el  $L_{Aeq}$  Avión registrado en cada TMR depende de las trayectorias y configuraciones de usos de pista, resulta conveniente realizar un análisis de la distribución de los movimientos de aeronaves con origen o destino en el Aeropuerto de Bilbao. La pista principal es la Norte (12-30), mientras que la antigua pista Sur (10-28) se utiliza de forma puntual. El horario del aeropuerto de Bilbao es de 6:45 a 23:30 (16:45 horas de funcionamiento diario), aunque de forma excepcional puede prolongarse hasta las 00:40 hora local.

Esquema de pistas del aeropuerto de Bilbao:

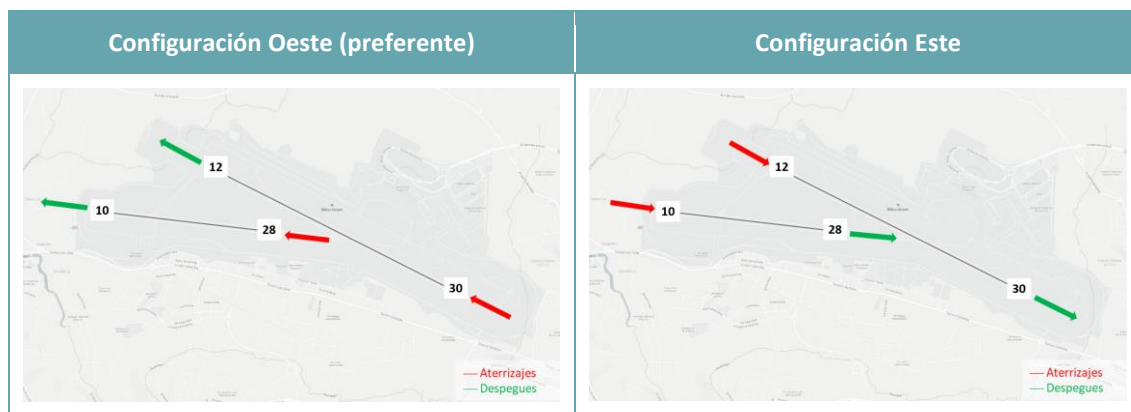


A continuación, se muestra el número de operaciones por tipo de operación y cabecera de pista. Se hace distinción, a su vez, entre los periodos día y noche:

| ENERO 2022                    |       | Configuración Oeste |    | Configuración Este |    |
|-------------------------------|-------|---------------------|----|--------------------|----|
|                               |       | 30                  | 28 | 12                 | 10 |
| Aterrizajes                   | Día   | 736                 | 30 | 246                | 16 |
|                               | Noche | 29                  | 0  | 13                 | 0  |
| Despegues                     | Día   | 653                 | 24 | 319                | 35 |
|                               | Noche | 27                  | 0  | 8                  | 0  |
| Movimientos totales diurnos   |       |                     |    | 2059               |    |
| Movimientos totales nocturnos |       |                     |    | 77                 |    |

Fuente de datos: ANOMS 9.8.4

A continuación, se muestra la evolución de los últimos 13 meses en número de movimientos según la configuración:

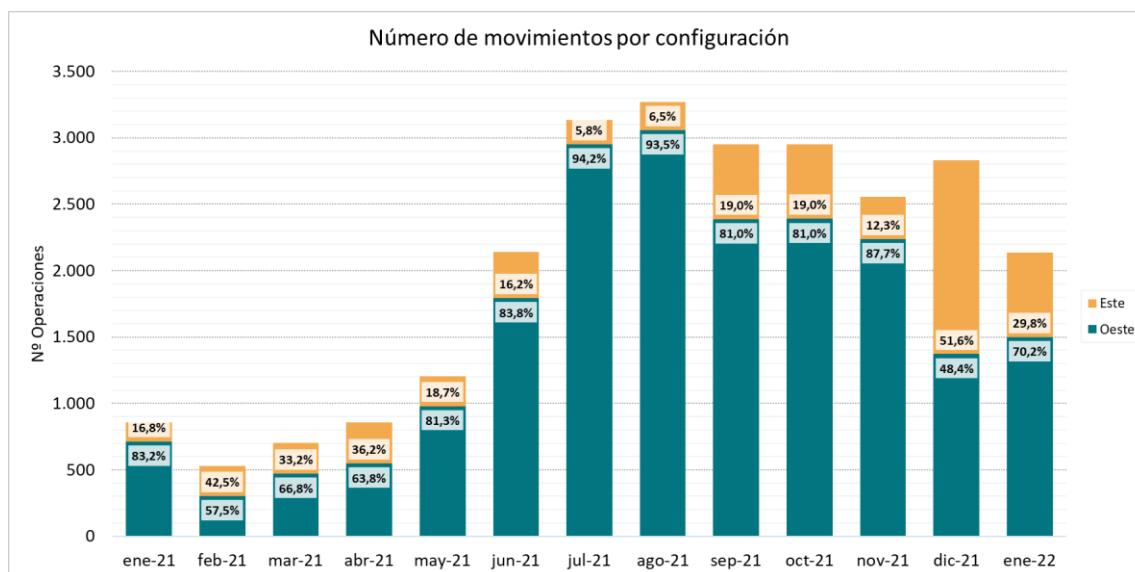


Fuente de datos: ANOMS 9.8.4

Respecto a su evaluación en los últimos trece meses, se puede destacar lo siguiente:

- La configuración preferente Oeste ha sido la más utilizada durante el mes de enero de 2022 y durante el resto de los meses desde enero de 2021, a excepción de diciembre de 2021 donde el porcentaje de uso de la configuración no preferente Este fue superior.
- El número de operaciones en el mes de enero de 2022 ha sido inferior a los meses anteriores, desde mayo de 2021.

4. Análisis de las emisiones acústicas

El SIRBIO cuenta con un total de 5 TMR públicos ubicados en el entorno próximo al aeropuerto. En este apartado se detallan los resultados obtenidos en cada uno de los TMR.

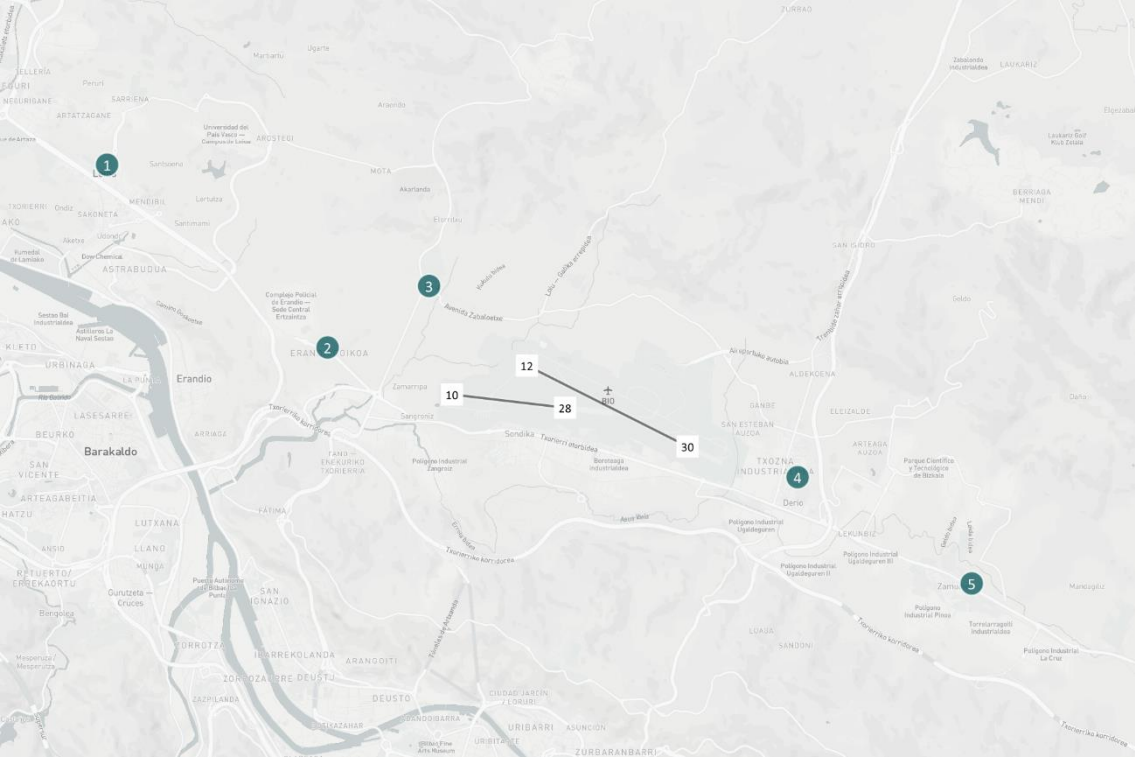

| MUNICIPIO | TMR | LOCALIZACIÓN    |
|-----------|-----|-----------------|
| Leioa     | 1   | Ayuntamiento    |
| Erandio   | 2   | Cementerio      |
| Loiu      | 3   | Ayuntamiento    |
| Derio     | 4   | Casa de Cultura |
| Zamudio   | 5   | Colegio Público |

Consideraciones de los ensayos:

- La metodología seguida para la realización de las medidas de ruido y el procesado de datos que permiten obtener los resultados reflejados en este informe son acordes a la norma ISO 20906:2009.
- La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por el factor de cobertura  $k=2$  que, para una distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%. Dicha incertidumbre ha sido calculada para cada uno de los TMR y se encuentra a disposición del cliente para su consulta.
- Toda instrumentación utilizada para la realización de las medidas, incluyendo micrófonos, pantallas antiviento y cableados, cumple los requisitos establecidos para instrumentos de Clase 1 según se especifica en la IEC 61672-1:2013.
- La disponibilidad de datos de trayectorias (radar) y datos de ruido (TMR) puede no ser del 100%, debido a problemas técnicos, trabajos de mantenimiento, tareas de verificación metrológica legal, etc. Esto puede suponer que el número de operaciones registrado por el sistema de monitorado de ruido difiera ligeramente de los datos publicados en las estadísticas de Aena.
- Los valores mensuales de  $L_{Aeq}$  Total y  $L_{Aeq}$  Avión se dan como índices de ruido continuo equivalente para los periodos día, tarde y noche, tal y cómo se definen en Real Decreto 1367/2007.
- El valor 0 dB indica que no se ha registrado ruido asociado a la fuente aeronáutica.
- Los cálculos de los niveles sonoros equivalentes ( $L_{Aeq}$ ) para cada periodo de integración (acumulado mensual) se basan en los datos diarios para los periodos día, tarde y noche.
- Las variaciones más significativas se producen en aquellos terminales donde el cambio de configuración, el cierre de pistas por mantenimiento, fiestas o eventos puntuales en las inmediaciones del micrófono, así como fenómenos meteorológicos (viento, lluvia...) generan una desviación significativa respecto a los resultados de las mediciones que habitualmente se registran.




#### 4.1. Tabla de sucesos correlacionados por TMR

El número de sucesos correlacionados se corresponde con el número de eventos acústicos que el TMR ha asociado a operaciones aeronáuticas locales, y, por tanto, el utilizado para el cálculo de  $L_{Aeq}$  Avión mensual. En la siguiente tabla se resume el número de eventos correlacionados en cada TMR en este mes:

| TMR | LOCALIZACIÓN | SUCESOS CORRELACIONADOS |
|-----|--------------|-------------------------|
| 1   | Leioa        | 539                     |
| 2   | Erandio      | 513                     |
| 3   | Loiu         | 779                     |
| 4   | Derio        | 1123                    |
| 5   | Zamudio      | 897                     |

## TMR 1: Leioa

El TMR1 - Leioa se encuentra situado de forma permanente en la terraza de la azotea del Ayuntamiento, en c/Elexalde Auzoa 1, en la zona noroeste del aeropuerto (cabeceras 12 y 10). Es el TMR más alejado a la infraestructura aeroportuaria, a 6835m del ARP. El mapa incluido a continuación muestra la ubicación del terminal respecto al aeropuerto y a las rutas de despegue (verde) y aterrizaje (rojo) más cercanas:

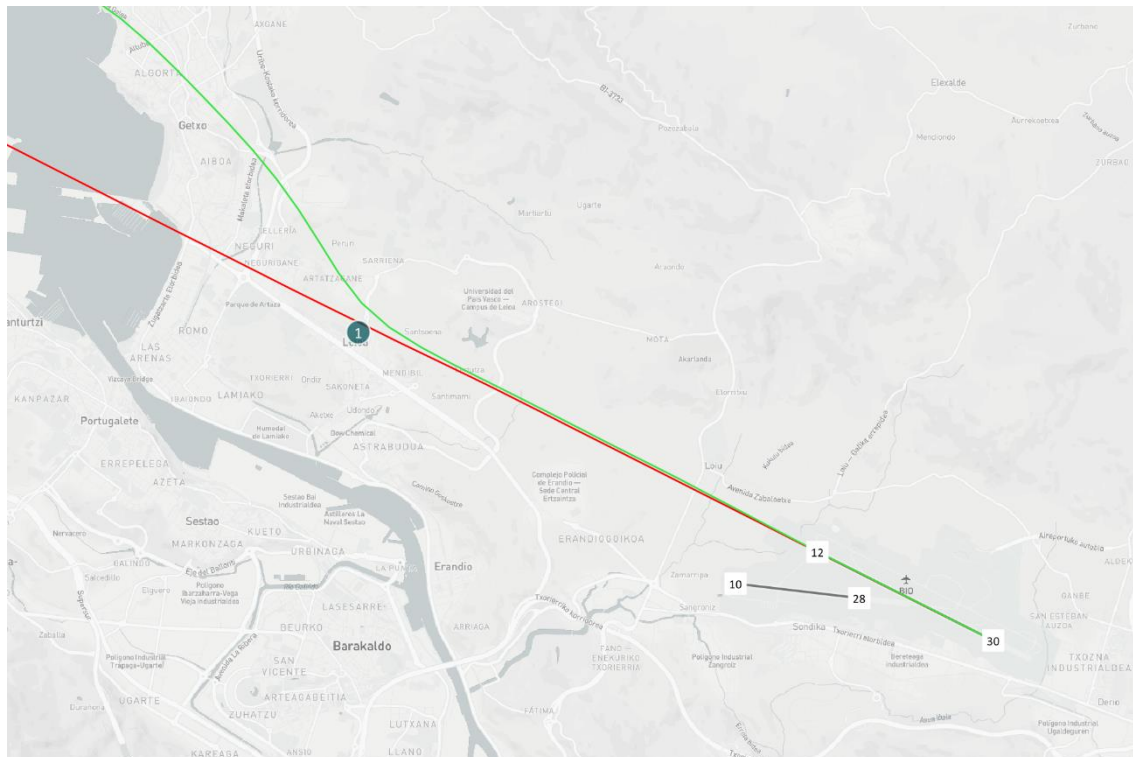

Este TMR registra las operaciones de aterrizaje en la cabecera 12 en configuración Este y operaciones de despegue por cabecera 30 en configuración Oeste, las más habituales.

La zona no presenta un elevado ruido de fondo, aparte de la actividad propia de un Ayuntamiento y alrededores, no tiene grandes ejes viarios cerca. La principal fuente de ruido ajena al ruido aeronáutico son las campanas de la iglesia adyacente a la posición de medida.

TMR 1: Leioa




Enero 2021 – Enero 2022

Los datos marcados con \* han sido calculados con una disponibilidad de datos inferior al 70%.

La disponibilidad de datos es inferior al 70% en los meses de enero de 2021 y enero 2022 debido a la verificación periódica del terminal.

## TMR 2: Erandio

El TMR2 - Erandio se encuentra situado de forma permanente en el interior del recinto del cementerio de Erandio-Goikoa, en c/Avanzada Errepidea 16A, en la zona noroeste del aeropuerto (cabeceras 12 y 10). El TMR se encuentra a 3625m del ARP. El mapa incluido a continuación muestra la ubicación del terminal respecto al aeropuerto y a las rutas de despegue (verde) y aterrizaje (rojo) más cercanas:

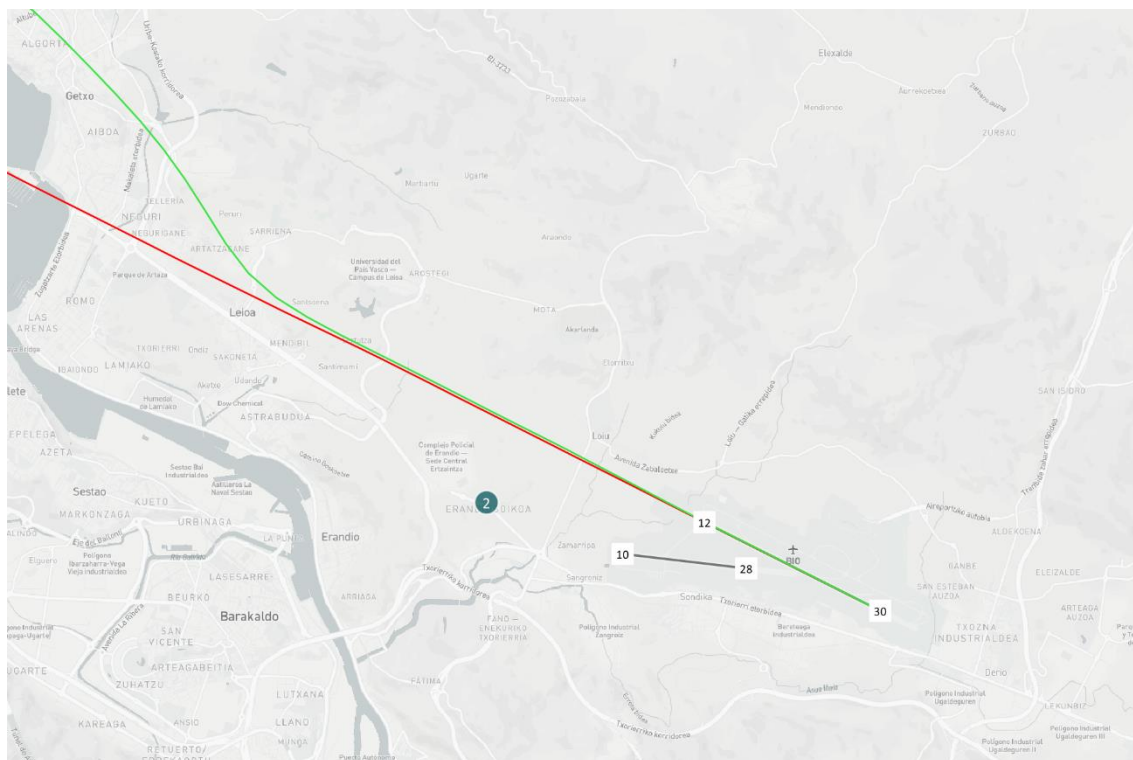

Este TMR registra las operaciones de aterrizaje en la cabecera 12 en configuración Este y operaciones de despegue por cabecera 30 en configuración Oeste, las más habituales.

El ruido de fondo en la zona es bajo, aunque de forma esporádica se producen incrementos en el nivel de ruido, debidos a la maquinaria de mantenimiento del cementerio, el canto de los mirlos o las campanas de la iglesia.

TMR 2: Erandio




Enero 2021 – Enero 2022

Los datos marcados con \* han sido calculados con una disponibilidad de datos inferior al 70%.

La disponibilidad de datos es inferior al 70% en los meses de enero de 2021 y enero 2022 debido a la verificación periódica del terminal.

### TMR 3: Loiu

El TMR3 - Loiu se encuentra situado de forma permanente en el tejado del ayuntamiento, en c/Herriko Plaza 1 en la zona noroeste del aeropuerto (cabeceras 12 y 10). El TMR se encuentra a 2785m del ARP. El mapa incluido a continuación muestra la ubicación del terminal respecto al aeropuerto y a las rutas de despegue (verde) y aterrizaje (rojo) más cercanas:

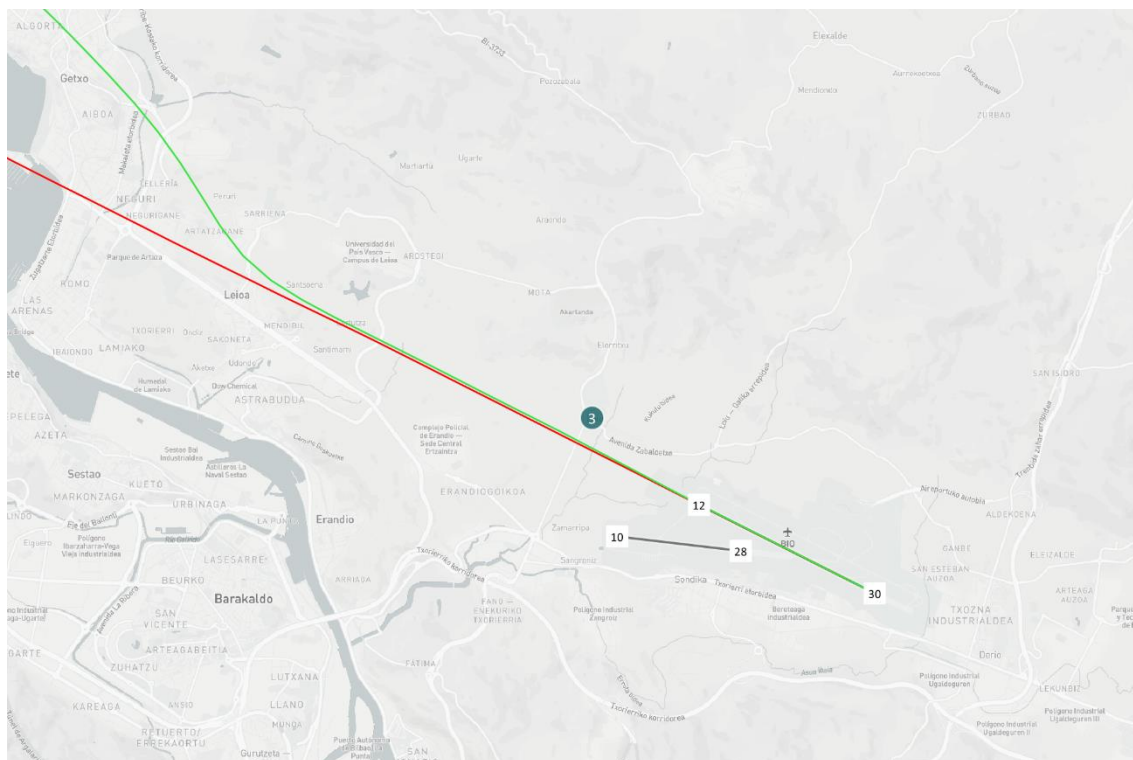

Este TMR3 registra las operaciones de aterrizaje en la cabecera 12 en configuración Este y las operaciones de despegue por cabecera 30 en configuración Oeste, las más habituales.

La zona presenta un nivel de ruido de fondo bajo de manera habitual. El punto de medida se encuentra en una zona alejada de grandes ejes viarios. En momentos puntuales del año (fiestas municipales, navidades) se dan mayores niveles de ruido ya que se celebran enfrente del ayuntamiento (donde se encuentra ubicado el TMR).

TMR 3: Loiu




Enero 2021 – Enero 2022

Los datos marcados con \* han sido calculados con una disponibilidad de datos inferior al 70%.

La disponibilidad de datos es inferior al 70% en el mes de enero de 2021 debido a la verificación periódica del terminal.

## TMR 4: Derio

El TMR4 - Derio se encuentra situado de forma permanente en la azotea intermedia del centro de cultura, en c/Uribe 1B, en la zona sureste del aeropuerto (cabeceras 30 y 28). Es el TMR más próximo a la infraestructura aeroportuaria, se encuentra a 2187m del ARP. El mapa incluido a continuación muestra la ubicación del terminal respecto al aeropuerto y a las rutas de despegue (verde) y aterrizaje (rojo) más cercanas:

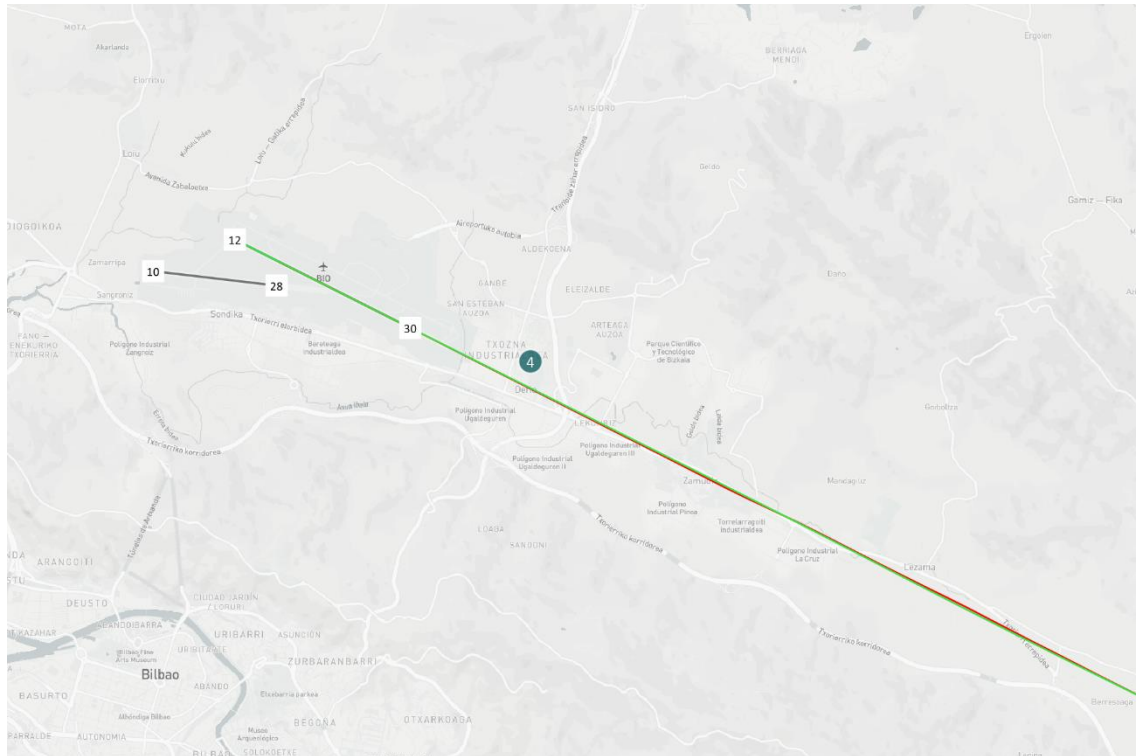


Este TMR4 registra las operaciones de aterrizaje en la cabecera 30 en configuración Oeste (más habituales) y las operaciones de despegue por cabecera 12 en configuración Este. Este TMR registra un elevado número de operaciones aeronáuticas.

La zona presenta un nivel de ruido de fondo muy bajo, se encuentra en una zona tranquila poco urbanizada y sin tráfico. Únicamente tareas de mantenimiento de los jardines próximos o momentos puntuales como fiestas o mercados elevan el nivel de ruido de fondo.



TMR 4: Derio

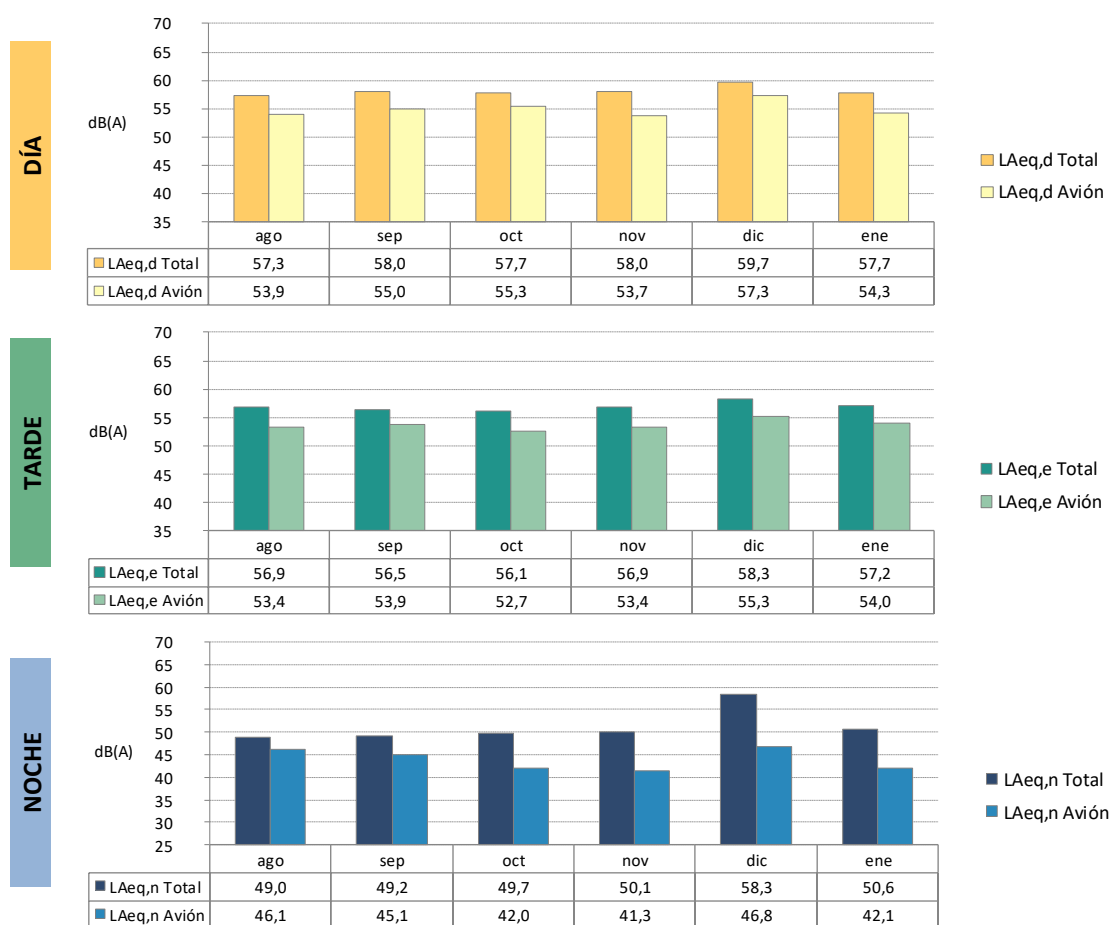


Agosto 2021 – Enero 2022

El TMR 4 Derio permaneció retirado hasta el 23 de julio de 2021, debido a una incidencia técnica provocada por condiciones climatológicas adversas. Desde el mes de agosto se retoman las mediciones en este terminal.

## TMR 5: Zamudio

El TMR5 - Zamudio se encuentra situado de forma permanente en la azotea del colegio público de Zamudio, en c/Arteaga Auzoa Auzunea 42, la zona sureste del aeropuerto (cabeceras 30 y 28). El TMR se encuentra a 4585m del ARP. El mapa incluido a continuación muestra la ubicación del terminal respecto al aeropuerto y a las rutas de despegue (verde) y aterrizaje (rojo) más cercanas:

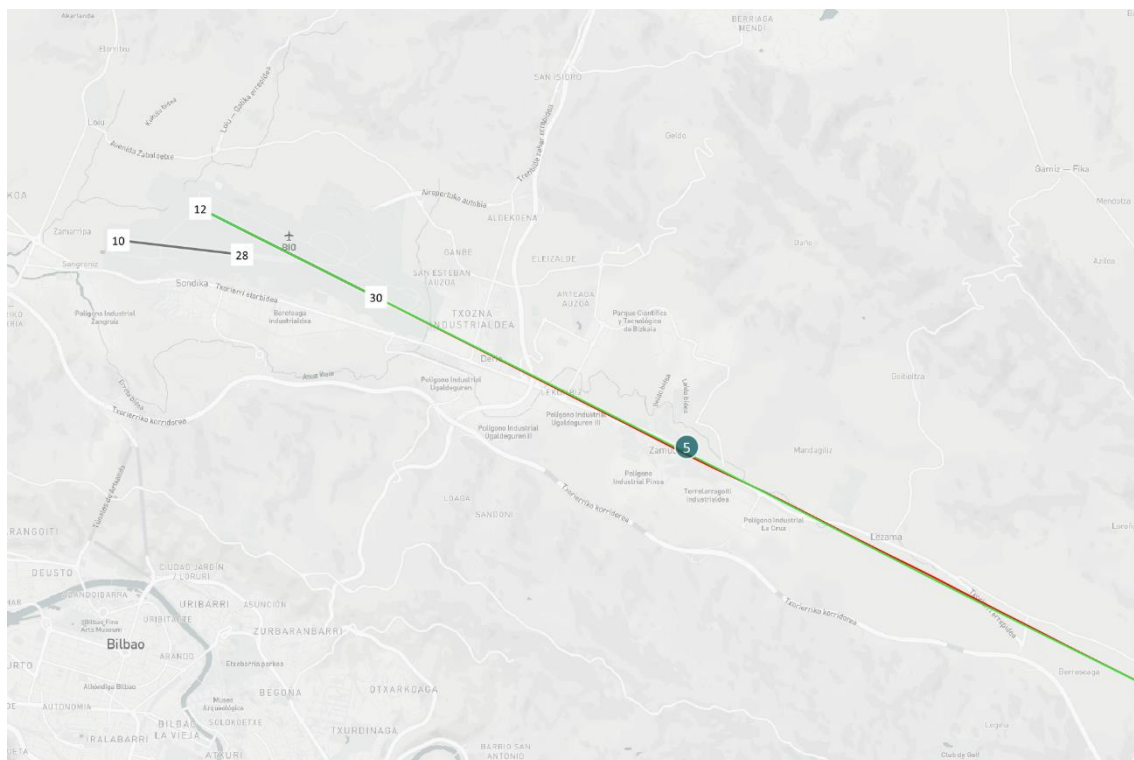

Este TMR5 registra las operaciones de aterrizaje en la cabecera 30 en configuración Oeste (más habituales) y las operaciones de despegue por cabecera 12 en configuración Este. Está situado en la zona sureste del aeropuerto.

La zona presenta un nivel de ruido de fondo bajo, aunque en periodos concretos del día, aumenta considerablemente, ya que se encuentra en un colegio infantil. Se aprecian notables aumentos en los niveles de ruido de fondo en los tramos de más actividad exterior del colegio como el recreo, las horas de entrada y salida o las actividades deportivas al aire libre, por lo demás no presenta ninguna otra fuente de ruido no aeronáutico.

TMR 5: Zamudio



Enero 2021 – Enero 2022

Los datos marcados con \* han sido calculados con una disponibilidad de datos inferior al 70%.



La disponibilidad de datos es inferior al 70% en el mes de enero de 2021 debido a la verificación periódica del terminal.





A continuación, se muestra la dispersión vertical y horizontal registrada durante el mes bajo estudio en los siguientes municipios:

| MUNICIPIO |
|-----------|
| Leioa     |
| Erandio   |
| Loiu      |
| Derio     |
| Zamudio   |



## 5.1. Leioa

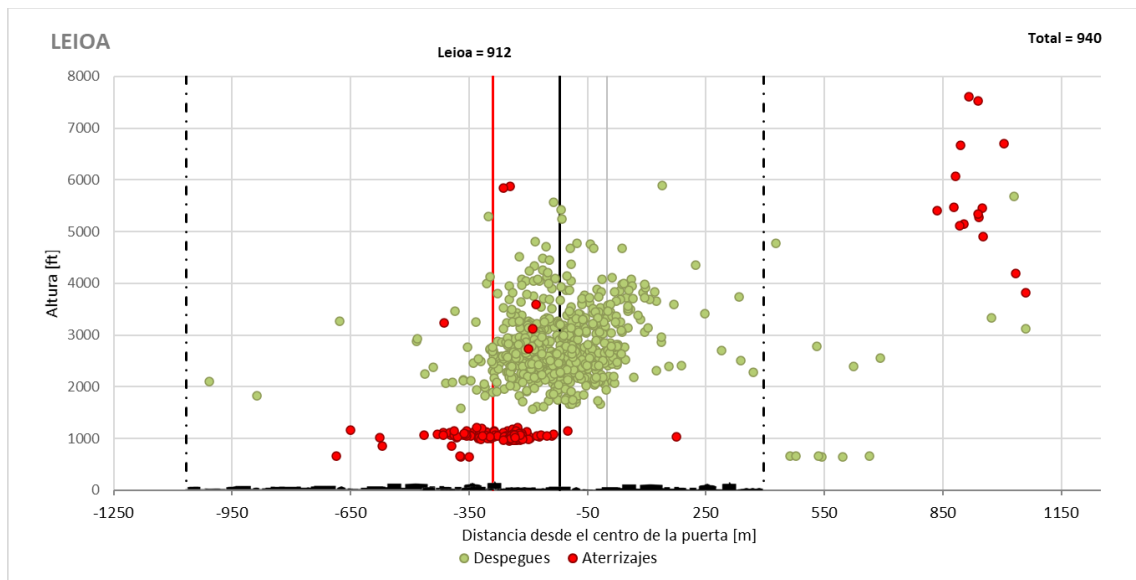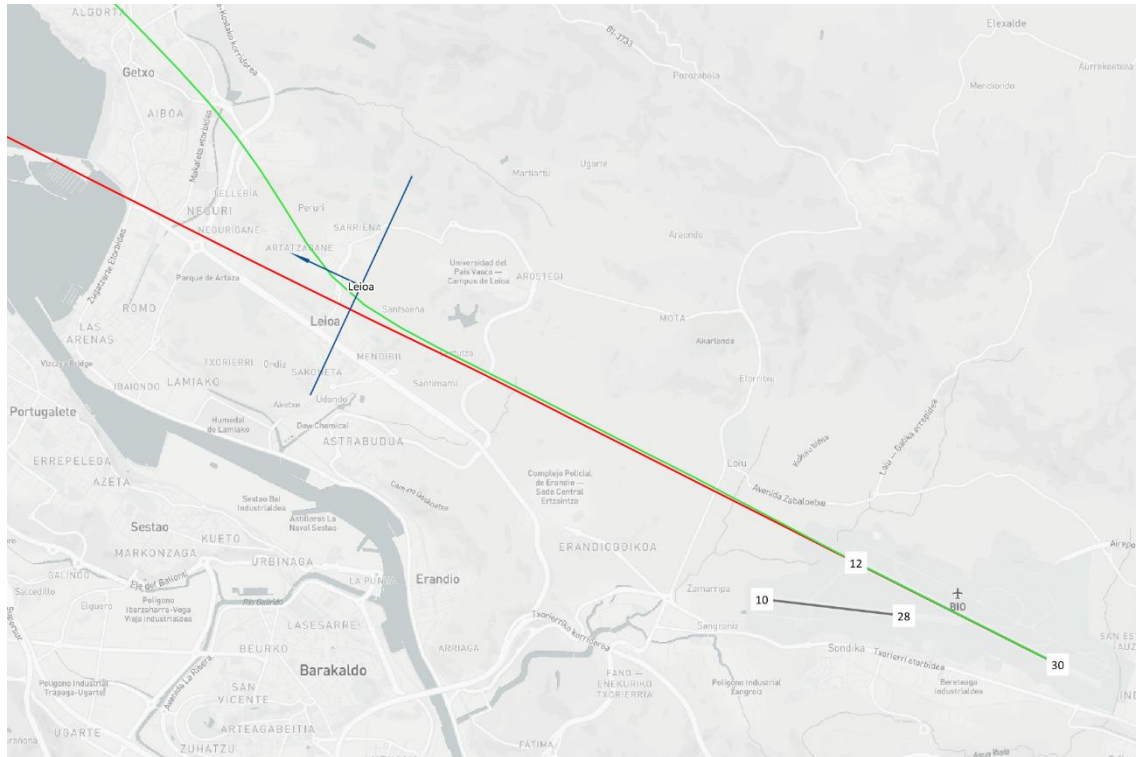

## 5.2. Erandio

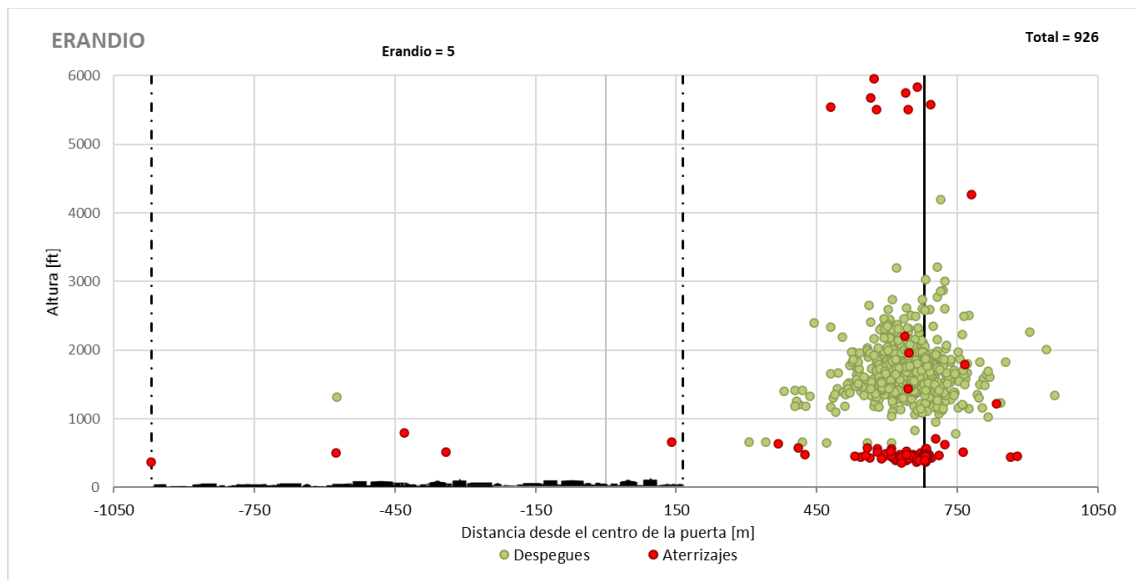
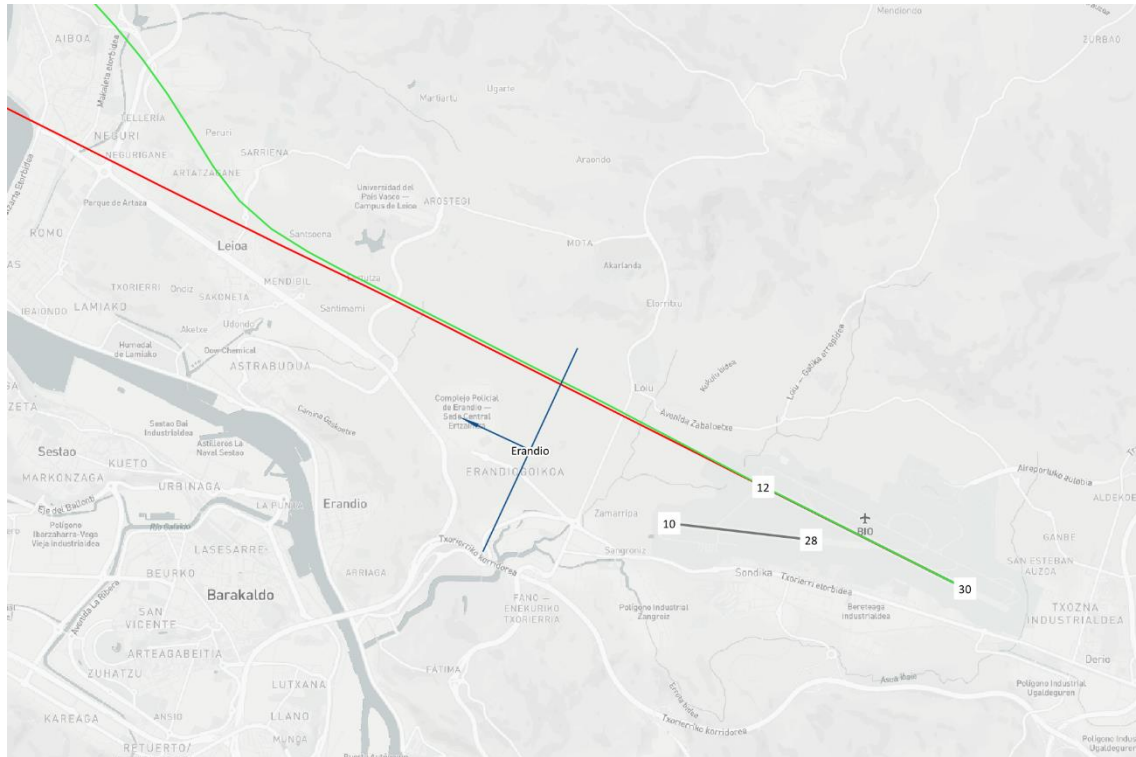


### 5.3. Loiu

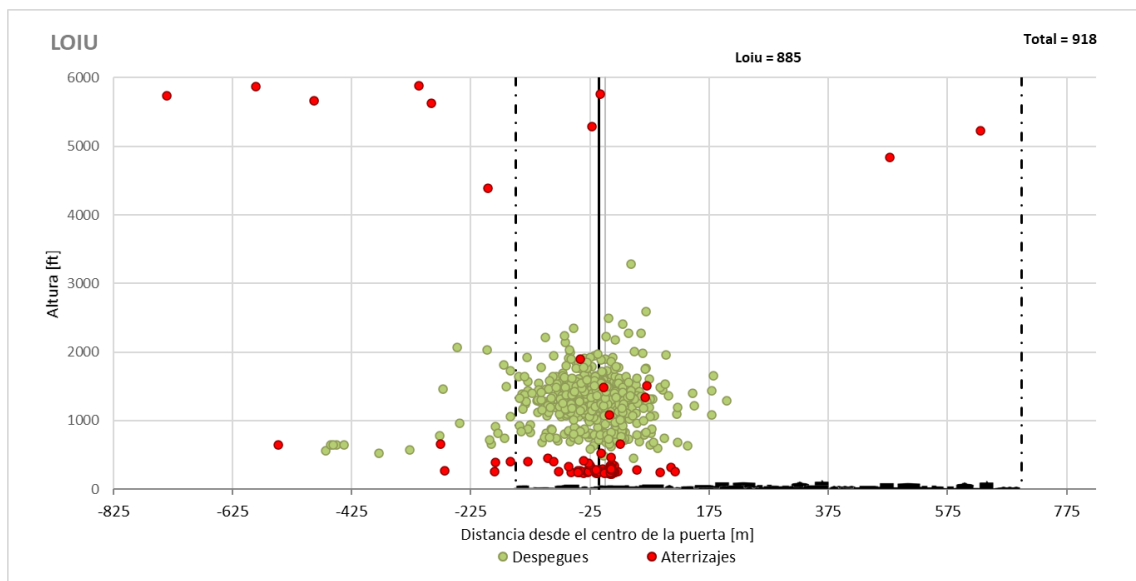
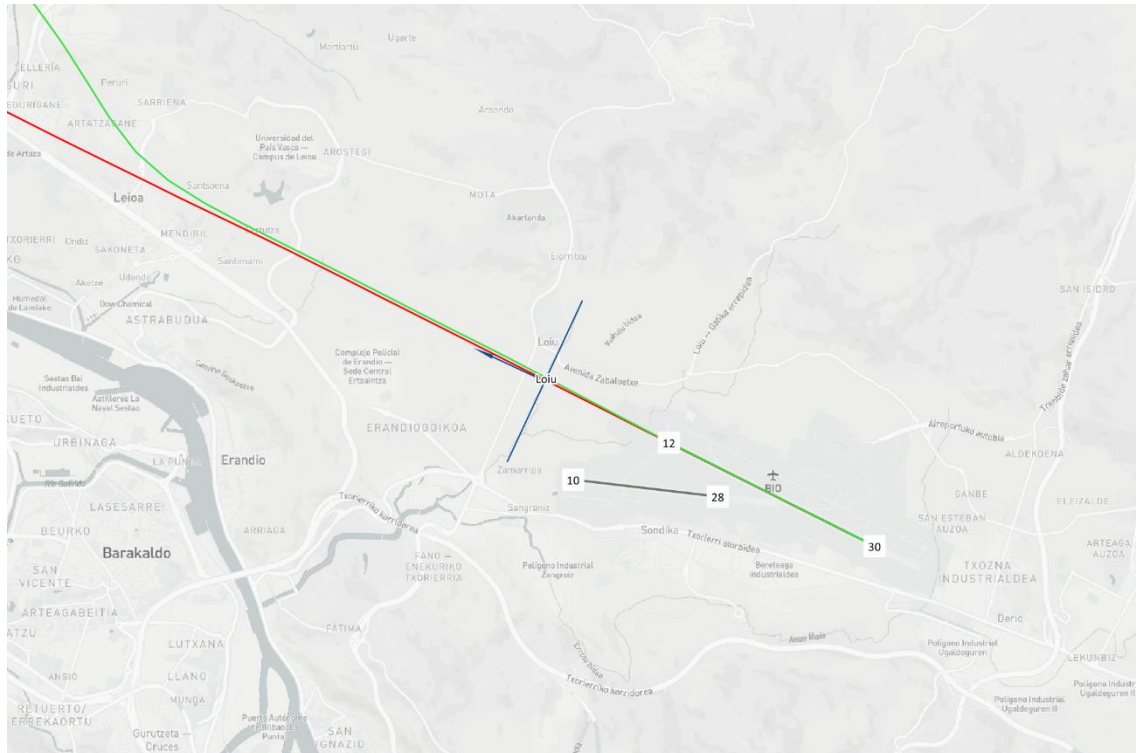




## 5.4. Derio

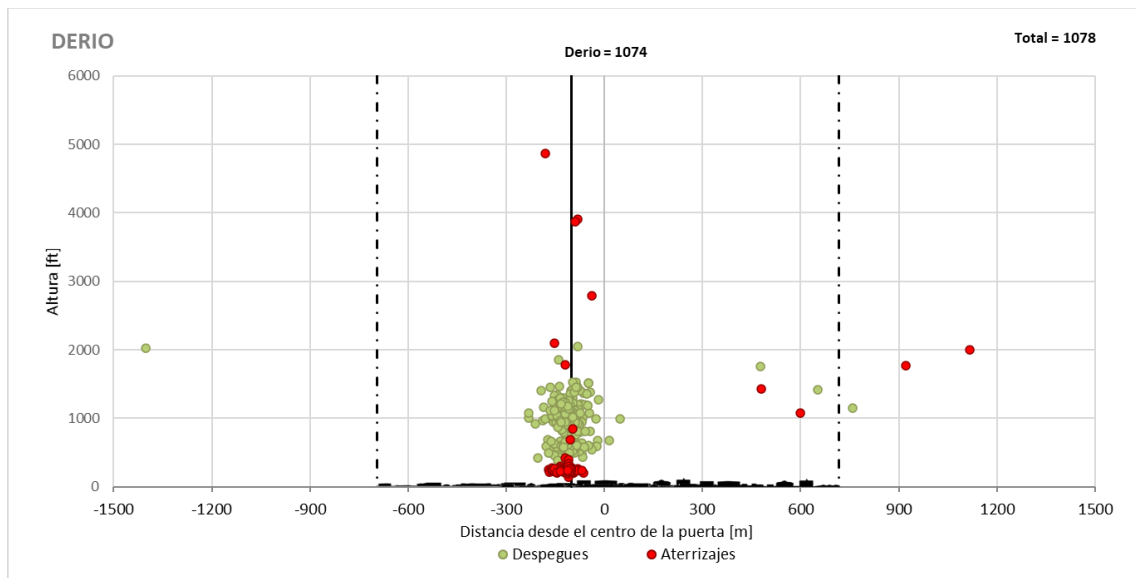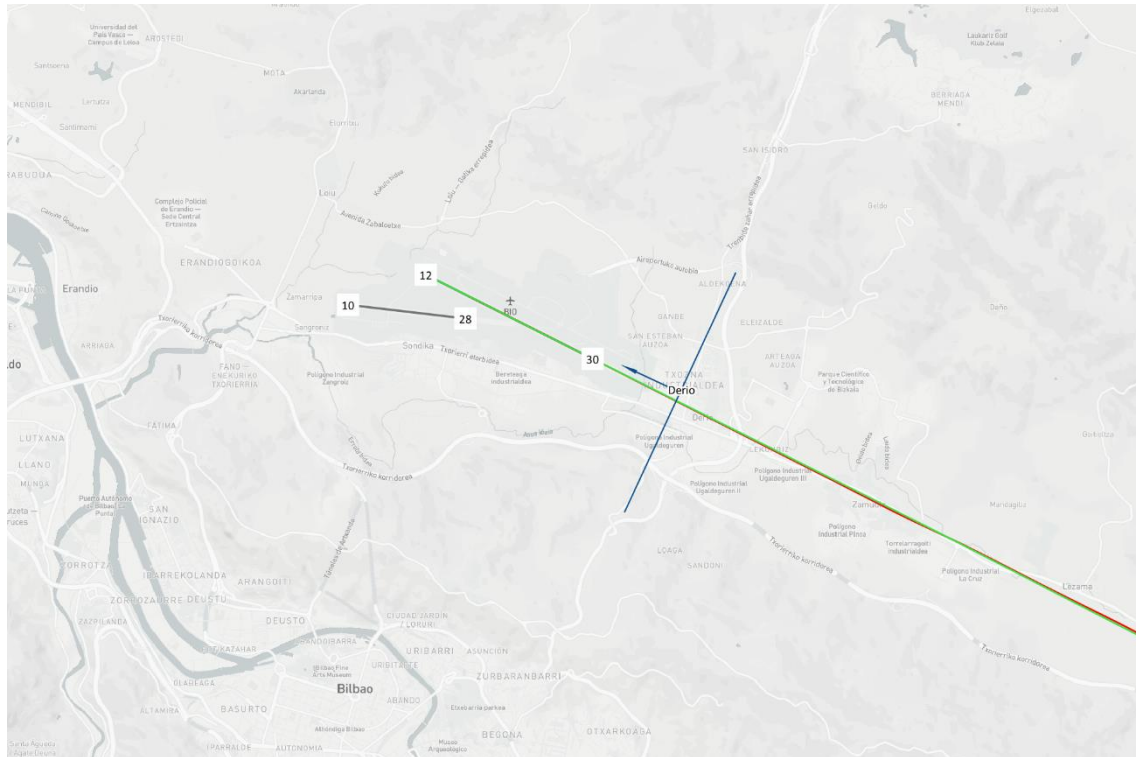

## 5.5. Zamudio

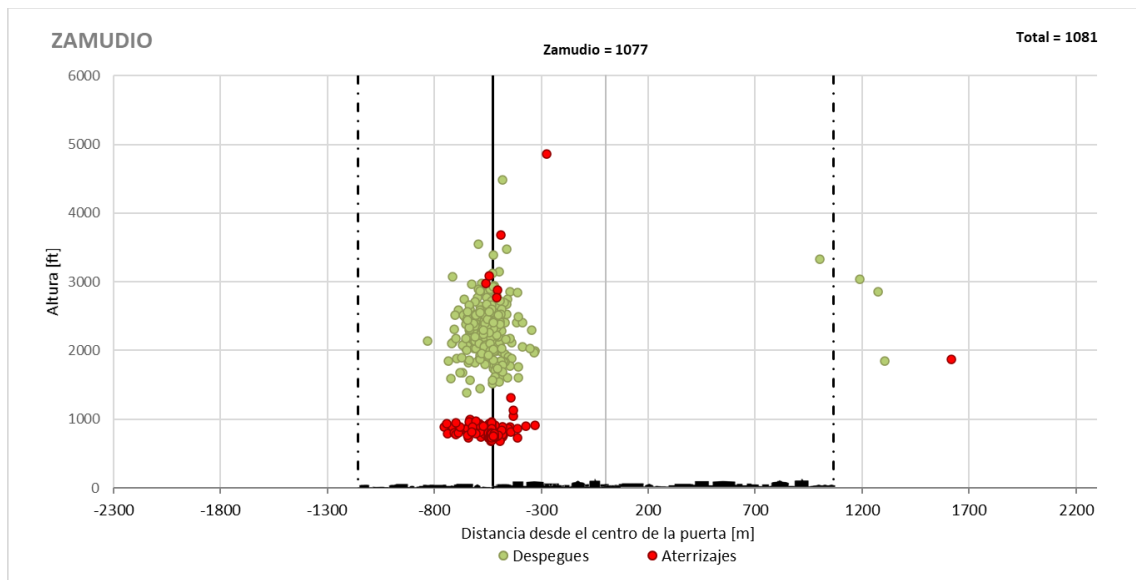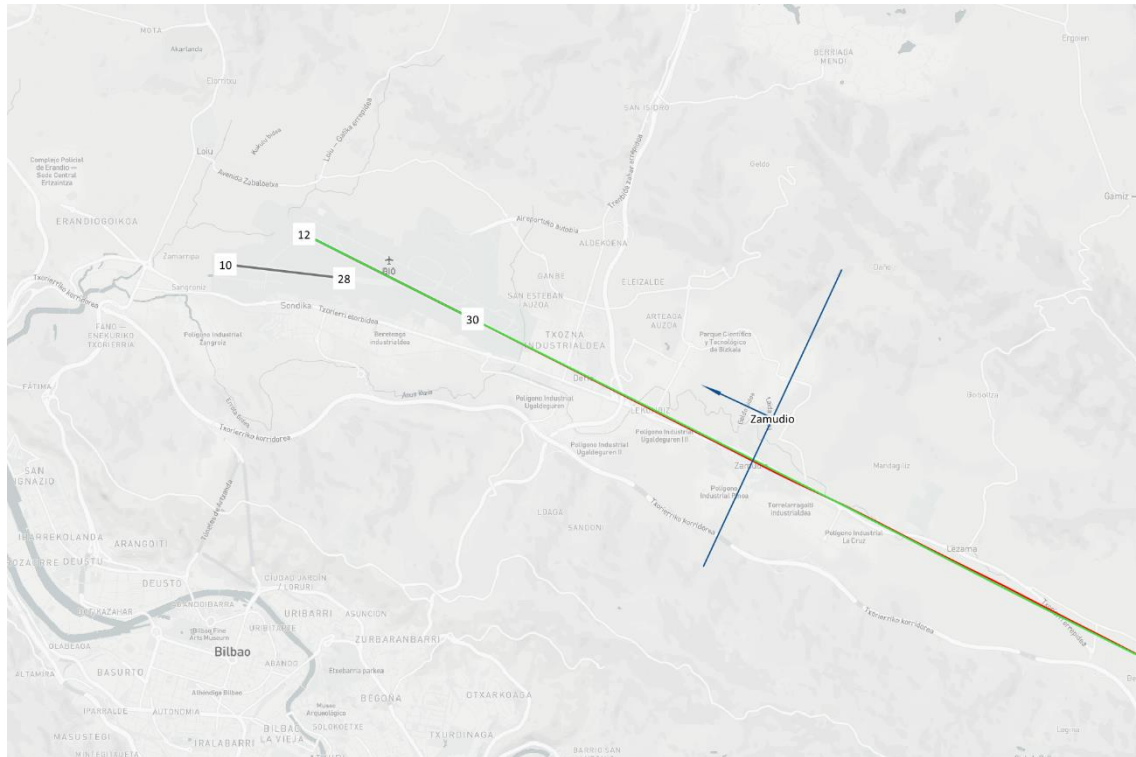

# Anejo A

## Abreviaturas y definiciones

**TMR** Terminal de Monitorado de Ruido.

### Índices acústicos

|                        |                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L <sub>Aeq</sub>       | Nivel Continuo Equivalente con ponderación A, representa el nivel sonoro que manteniéndose constante durante el tiempo de medida tiene el mismo contenido energético que el nivel variable observado. |
| L <sub>Aeq</sub> Total | Nivel Continuo Equivalente con ponderación A generado por todas las fuentes de ruido para un TMR y durante un período de evaluación.                                                                  |
| L <sub>Aeq</sub> Avión | Nivel Continuo Equivalente con ponderación A que se habría generado si no hubiera existido más ruido que el producido por los aviones durante el período de evaluación.                               |

### Índices conforme RD 1367/2007

|                    |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L <sub>Aeq,d</sub> | Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, determinado en el período de 12 horas, comprendido entre las 07:00 y 19:00 horas (hora local).                                                   |
| L <sub>Aeq,e</sub> | Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, determinado en el período de 4 horas, comprendido entre las 19:00 y 23:00 horas (hora local).                                                    |
| L <sub>Aeq,n</sub> | Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, determinado en el período de 8 horas, comprendido entre las 23:00 y 07:00 horas (hora local) y asignado al día al que pertenece la hora 23:00 h. |

| Realizado por:                                                                    | Revisado por:                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Paúl del Valle Sagués<br>Responsable de Aeropuerto – Laboratorio EVS-M            | María Jesús Ballesteros Garrido<br>Director Técnico – Laboratorio EVS-M            |

### **Contacto**

Laboratorio de Monitorado

Envirosuite Ibérica S.A.U

- CIF: A-08349649
- Dirección: C/Teide, 5 - 3ª Planta, 28703 - San Sebastián de los Reyes
- E-mail: [info@labmonitorado.com](mailto:info@labmonitorado.com)

### **Informe elaborado para:**

AENA SME, S.A

- C.I.F: A86212420
- Dirección: C/Peonías, 12, 28042 – Madrid

La reproducción total o parcial de este documento no está permitida en ningún formato, físico o electrónico, sin la autorización previa y por escrito del Laboratorio de Monitorado de Envirosuite Ibérica S.A.U

San Sebastián de los Reyes, 8 de febrero de 2022.

